

PROGRAM ROBÓT BUDOWLANYCH

KOŚCIÓŁ PARAFIALNY p.w. ŚW. RODZINY W KAROLINIE GM. GIBY

Inwestor: Parafia Rzymskokatolicka p.w.
Św. Rodziny
Karolin 31 ,16-506 Giby

Adres inwestycji: Obręb Karolin jedn. ew. Giby
dz. nr ew. 36

Autor:	Specjalność:	Podpis
inż. Andrzej Kondracki upr.bud. Bł/34/76	konstrukcyjna	<i>inż. bud. ląd. Andrzej Kondracki</i>

uprawnienia budowlane w specjalności
konstrukcyjno-budowlanej
nr ewid. Bł 34/76

Mołowiste 17.08.2024 r.

Spis zawartości opracowania:

Lp.	Zawartość	Str.
1.	Strona tytułowa	1
2.	Spis zawartości opracowania	2
3.	Opis techniczny:	3,4
	3.1 Przedmiot opracowania	
	3.2 Podstawa opracowania	
	3.3 Opis stanu technicznego budynku kościoła	
	3.4 Opis stanu technicznego ogrodzenia	
	3.5 Wskazania przewidzianych rozwiązań naprawczych	
4.	Zdjęcia	5-9
5.	Rysunek usytuowania napraw podłogi	10

3.1 Opis techniczny. Przedmiot opracowania.

Przedmiotem opracowania jest program robót budowlanych podłogi kościoła i ogrodzenia kościoła pw. św. Rodziny w Karolinie gm. Giby. Powodem podjęcia prac jest zły stan podłogi drewnianej kościoła oraz zły stan techniczny fragmentów ogrodzenia kościoła.

3.2 Podstawa opracowania

Zlecenia Proboszcza tutejszej parafii.

Wizja lokalna.

Dokumentacja zdjęciowa

Badania architektoniczne z 2016 roku mgr inż. arch. K. Kuleszy.

3.3 Opis ogólny budynku kościoła

Budowla sakralna została wybudowana jako cerkiew w połowie XIX. w. Przekształcona w 1921 roku na kościół rzymskokatolicki, przebudowany w roku 1930. Stan budynku dobry, podczas remontu generalnego nie wykonano prac przy podłodze. Stan zachowania podłogi jest dobry, jednak występują ubytki i ślad po żerowaniu owadów (punktowy). Zachowana jest częściowo warstwa malarska, oraz występują miejsca wycięte prawdopodobnie na mocowania chorągwi.

3.4 Opis stanu ogrodzenia kościoła

Ogrodzenia murowane i tynkowane jest zawilgocone od gruntu i wymagałyby bardzo pracochłonnej i kosztownej izolacji poziomej. W obecnej sytuacji pozostają bieżące naprawy odpadającego tynku spowodowanego namarzaniem wilgotnego tynku.

3.5 Wskazania przewidzianych rozwiązań

PODŁOGA. W celu sprawdzenia stanu legarów podłogowych i podpór odbić 3 deski, następnie sprawdzić stan legarów i podpór. Elementy legarów i podpór zdegradowane zostaną wymienione na nowe a deski przybić w te same miejsca. Ubytki miejscowe będą zaszpachlowane masą trocinową. Ubytki po wycięciach na chorągwie będą zaflekowane drewnem sosnowym. Miejsca po ikonostasie oraz data 1919 nie będą poddane żadnym pracom. Cała podłoga poza miejscami po ikonostasie i miejscem wyrycia daty zostanie przeszlifowana papierem ściernym mechanicznie oraz ręcznie, po naprawieniu pokryta matowym lakierem bezbarwnym. Lakier Bona Traffic HD lub Tikurilla Pontti Floor Lacquer

Zgodnie z pozwoleniem:

Nr z dnia 20.09.2024r.

L. dz. S. 5142.39.2024.JSD

Suwałki, dnia 20.09.2024r.

Z up. Podlaskiego Wojewódzkiego
Konservatora Zabytków

Joanna Krugły

p.o. Kierownika Delegatury w Suwałkach

/zdjecie str 7 /

Miejsca napraw ,flekowania i odkrywek podłogi pokazano na rysunku.

OGRODZENIE

Tynki sprawdzenie przez opukiwanie i oględziny w celu stwierdzenia stanu . Miejsca odspojone usunąć z nadaniem regularnego kształtu. Do naprawy zostanie zastosowany grunt *Tynkolit-U340* oraz z tynk trasowy *Optolith TrassFeinputz*. Malowanie ogrodzenia farbą *Pigment* kolry wg NCS ściany S0502-Y , słupy i daszki ogrodzenia S3020Y90R.

autor :inż. Andrzej Kondracki
upr.bud. Bł/34/76







Województwo: podlaskie

Powiat: sejneński

Jednostka ewidencyjna: 200902_2 Giby

Obręb ewidencyjny: 8 KAROLIN

Godło mapy: Godło mapy

Nr kancelaryjny:

zgodnie z pozwoleniem:
Nr z dnia 20.09.2024 r.
L. dz. 5.5142.39.2024.
Suwałki, dnia 20.09.2024 r.

Z up. Podlaskiego Województwa
Konservatora Zabytków 5991536

Joanna Krugly
p.o. Kierownika Delegatury w Suwałkach

8451427

Podpisana się zgodziła najszybszej kopii z tego materiału, pejsu m. in. w celu ewidencyjnego i kartograficznego

Organ prowadzący ewidencję zasobów geodezyjnych i kartograficznych Starostwo Powiatowe w Suwałkach ul. 1 Maja 1 17-200 Suwałki

Nazwa materiału zasobu

Identyfikator ewidencyjny materiału zasobu - operatu technicznego


Data wykonania kopii 05.07.2024

Imię, nazwisko i podpis osoby reprezentującej - up. SIAKOSKI

Małgorzata Kojto
INSPEKTOR
w Wydziale Geodezji i Kartografii


Opóźnienie do remontu

8451018
5991247

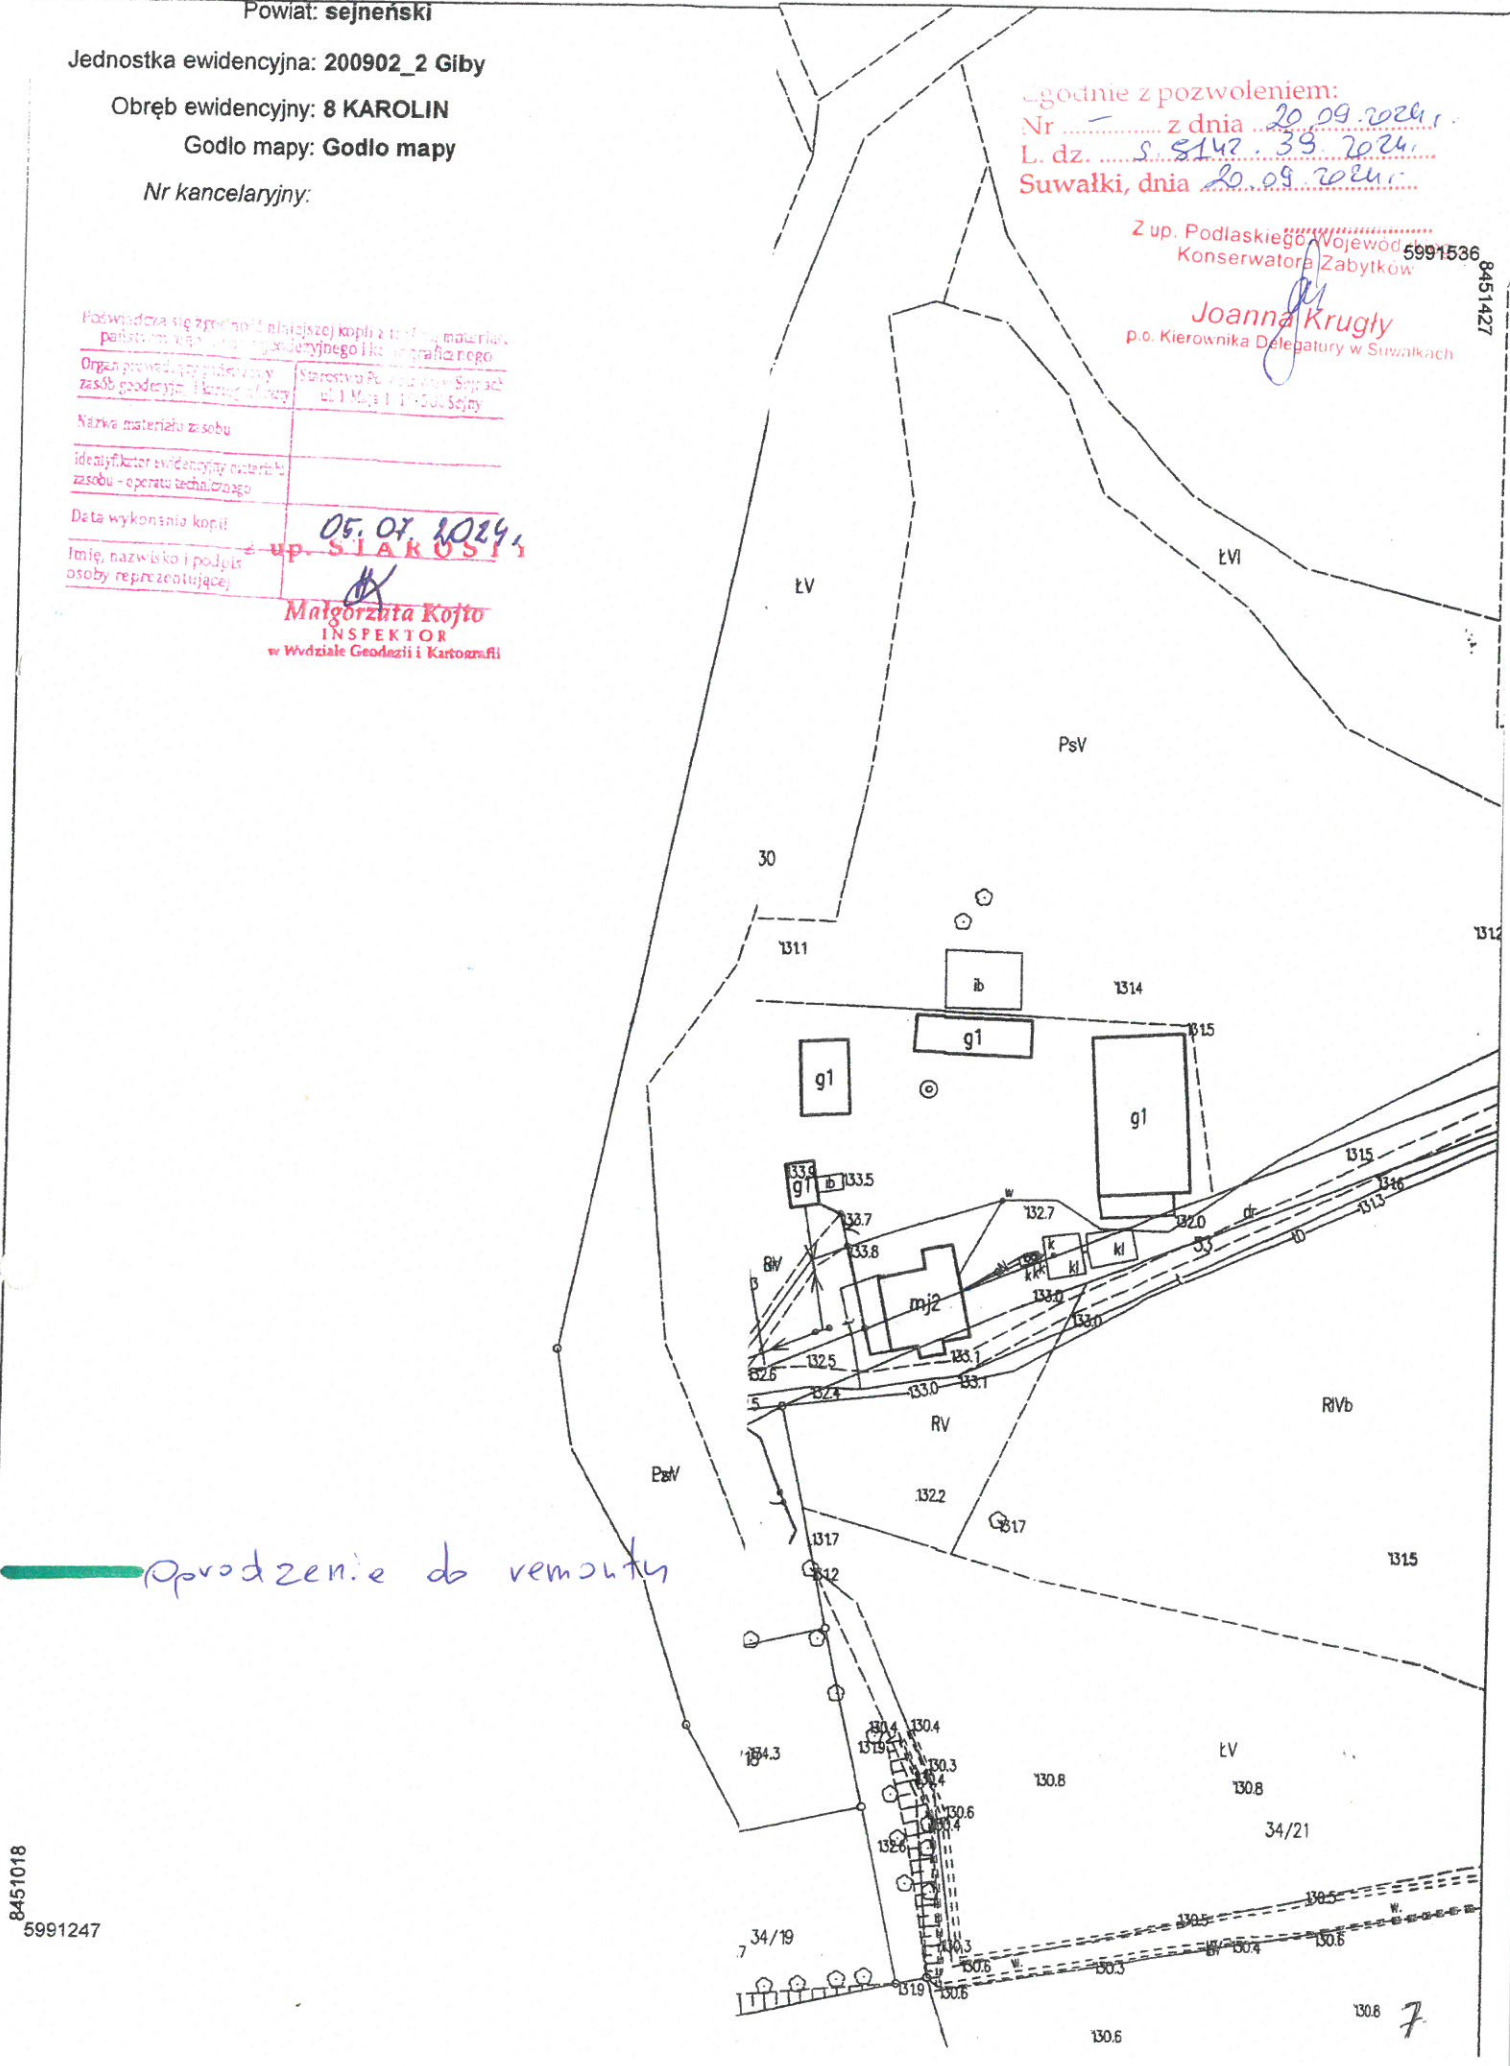





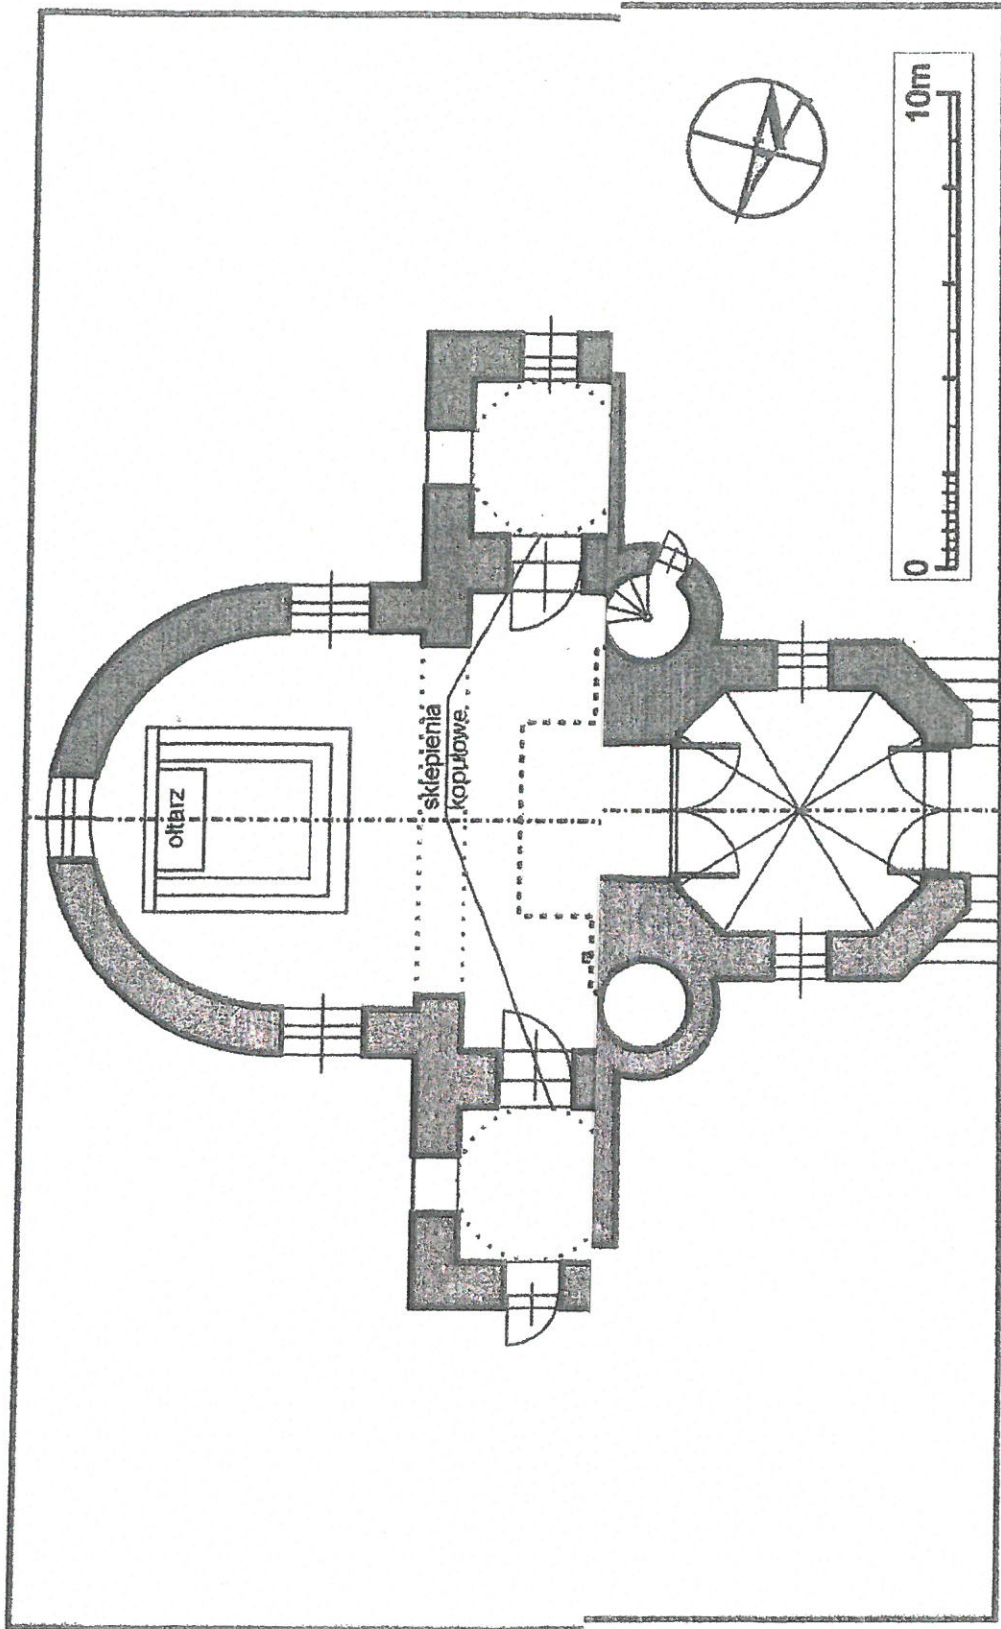

Rzut kościoła z zaznaczonymi śladami w posadzce.

Zgodnie z pozwoleniem:
 Nr z dnia 20.09.2024r.
 L. dz. S. 5142 z 2024 r. 52
 Suwałki, dnia 20.09.2024r.

Z up. Podlaskiego Wojewódzkiego
 Konserwatora Zabytków
 Joanna Krugły
 p.o. Kierownika Delegatury w Suwałkach

